




1

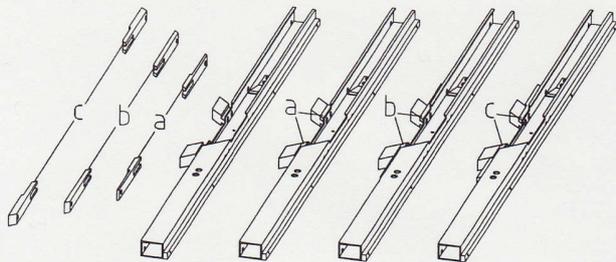


2

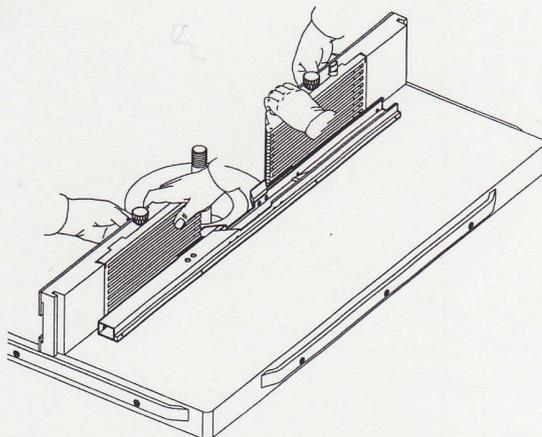


3

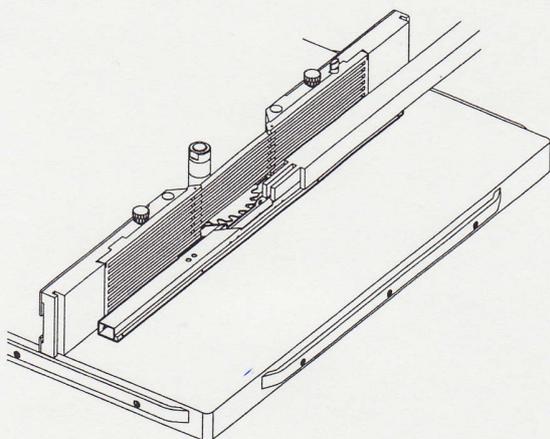


4

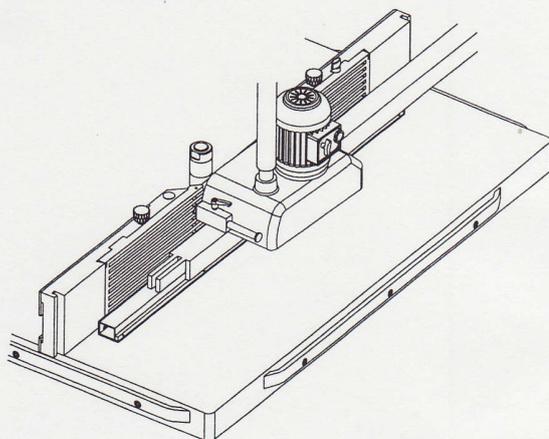


5

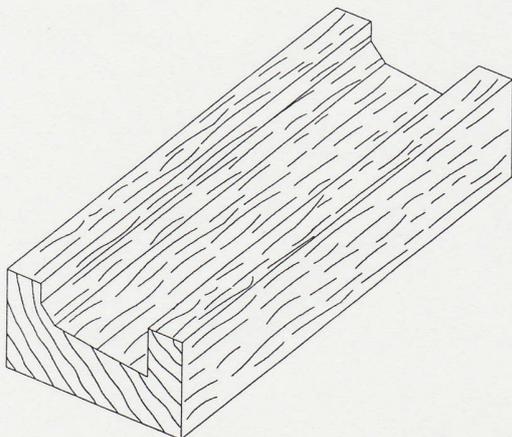


6

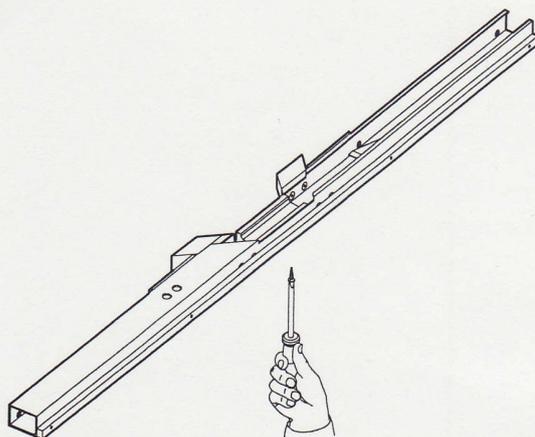

7

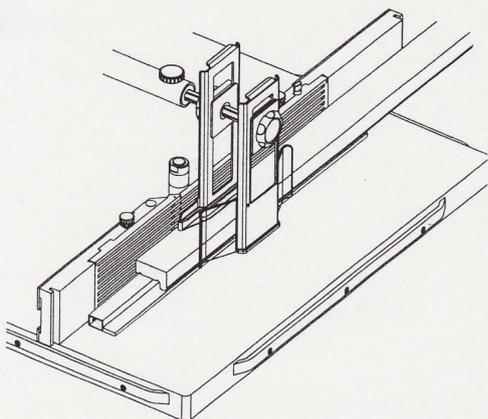

8

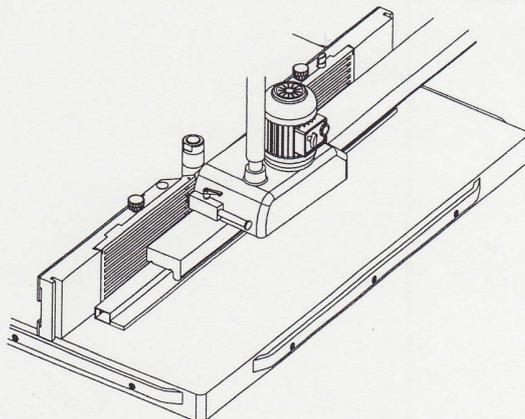

## Deutsch

### **Glasleister 214 292**

#### **Heraustrennen von Glasleisten**

- ① Je nach Werkstückdicke
  - keine Distanzgabeloder
  - Distanzgabel 4 mm (a)oder
  - Distanzgabel 8 mm (b)oder
  - Distanzgabel 12 mm (c)verwenden.
  - Die einzelnen Distanzgabeln lassen sich von Hand herausziehen bzw. einschieben und sichern sich selbsttätig durch Druckkugeln.
- ② Glasleister zwischen die Anschlaghälften klemmen.
- ③ Werkzeuge einsetzen. Fräshöhe und -tiefe einstellen.
- ④ Vorschubapparat so einstellen, dass die Vorschubrollen nicht im Zerspanungsbereich drücken; ggf. eine Vorschubrolle ausbauen.
- ⑤ Wird beim Heraustrennen der Glasleiste gleichzeitig eine Schattennut mit angefräst, so ist zur sicheren Führung der Glasleiste ein Gegenprofil aus Holz anzufertigen.
- ⑥ Gegenprofil mit zwei Senkschrauben im Glasleister festschrauben.

### **Glasleister 214 293**

- ⑦ Glasleiste heraustrennen mit Centrex.
- ⑧ Glasleiste heraustrennen mit Vorschubapparat.

## English

### **Glassledger 214 292**

#### **Cutting off glazing beads**

- ① Depending on the workpiece thickness use
  - without spacer forkor
  - with the 4 mm spacer fork (a)or
  - with the 8 mm spacer fork (b)or
  - with the 12 mm spacer fork (c).
  - The individual spacer forks may be pulled out and inserted manually and are secured automatically by pressure balls.
- ② Clamp Glassledger between the fence halves.
- ③ Insert tool and adjust cutting height and depth.
- ④ Adjust feed unit so that the feed wheels do not press within reach of chip removal; remove one feed wheel if necessary.
- ⑤ When a broad root with chamfer is milled on cutting the glazing bead, a counter-profile of wood has to be made for the safe guidance of the glazing bead.
- ⑥ Screw tight counter-profile in the Glassledger with two countersunk bolts.

### **Glassledger 214 293**

- ⑦ Cutting off glazing bead using Centrex.
- ⑧ Cutting off glazing bead using feed unit.